




GTRギアモータ

G3シリーズ (平行軸)	H2シリーズ (直交軸)	Fシリーズ (中空軸・中実軸)	F2シリーズ (中空軸・中実軸)	F3シリーズ (中空軸・中実軸)
-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------

取扱説明書



G3シリーズ

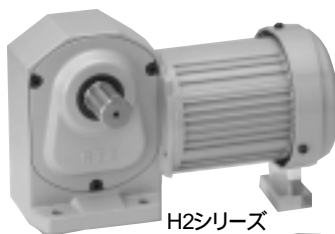

H2シリーズ



Fシリーズ・FSタイプ



Fシリーズ・FFタイプ



F2シリーズ・F2Sタイプ
F3シリーズ・F3Sタイプ



F2シリーズ・F2Fタイプ
F3シリーズ・F3Fタイプ

安全にご使用いただくために



ギアモータの取扱いは、作業に習熟した方が行ってください。また、この取扱説明書に記載されている内容は、製品をご使用いただく前に必ず熟読し、充分にご理解いただく必要があります。

本取扱説明書は実際にご使用いただくお客様の手元まで届くようご配慮ください。本取扱説明書は製品をお取扱いいただく前にいつでも使用できるよう、大切に保管してください。

製造者 株式会社 ニッセイ
住 所 〒444-1297 愛知県安城市和泉町井ノ上1-1
電 話 0566 92-5262(代表)
F A X 0566 92-1159

毎度お引立を載きまして有難うございます。

本取扱説明書では取扱を誤った場合、発生が予想される危害・損害の程度を、基本的に「危険」・「注意」のランクに分類して表示してあります。その定義と表示は次のとおりです。

 危険	取扱を誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合
 注意	取扱を誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

危険

爆発性雰囲気中では危険場所に適合した防爆形モータを使用してください。
爆発、引火、火災、感電、けが、装置破損の原因となります。
運搬、設置・配線、運転・操作、保守・点検の作業は、専門知識と技能を持った人が実施してください。
爆発、引火、火災、感電、けが、装置破損のおそれがあります。
活線状態では作業しないでください。必ず電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
人員輸送装置に使用される場合には、装置側に安全のための保護装置を設けてください。
暴走落下による人身事故や、装置破損のおそれがあります。
昇降装置に使用される場合には、装置側に落下防止のための安全装置を設けてください。昇降体落下による人身事故や、装置破損のおそれがあります。
ブレーキに水、油脂類が付着しないようにしてください。ブレーキリクスの低下による落下、暴走事故のおそれがあります。

注意

ギアモータの銘板、または製作仕様書の仕様以外で使用しないでください。感電、けが、装置破損等のおそれがあります。
ギアモータの開口部に、指や物を入れないでください。感電、けが、火災、装置破損のおそれがあります。
損傷したギアモータを使用しないでください。けが、火災等のおそれがあります。
銘板を取り外さないでください。
お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、責任を負いません。

目 次

1 開封時の確認.....	P. 3	7 運転.....	P.22
2 運搬.....	P. 3	8 点検と調整.....	P.23
3 据え付け.....	P. 4	9 故障の原因と対策...	P.28
4 相手機械との連結.....	P. 5	10 廃棄.....	P.29
5 回転方向.....	P.10	11 付録(TUV認証ギアモータ)...	P.29
6 配線.....	P.13	12 保証.....	P.32

1 開封時の確認

開封されました次の点をご確認ください。もし不具合箇所や疑問な点がございましたら、お問い合わせ先または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

注 意

現品が注文通りのものかどうか、確認してください。間違った製品を設置した場合、けが、装置破損等のおそれがあります。

- (1) ご注文と製品の銘板に記載されている内容は一致していますか。
(型式、減速比、モータ容量、電圧、周波数等)
- (2) 輸送中の不慮の事故などによって破損した箇所はありませんか。
- (3) ネジやナットはゆるんでいませんか。
- (4) ブレーキ付ギアモータの場合、整流器が同封されていますか。
(ターミナルボックス付で整流器内蔵タイプの場合は不要です)
- (5) クラッチ / ブレーキ付ギアモータの場合、整流器1ヶと保護素子(サージキラー)2ヶが同封されていますか。
- (6) コンデンサ運転形単相モータ(S100・S100W)の場合、コンデンサが同封されていますか。

2 運搬

危 険

運搬のために吊り上げた際に、製品の下方向へ立ち入ることは、絶対にしないでください。
落下による人身事故のおそれがあります。

! 注 意

運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。吊り金具があるギアモータは必ずゆるみのないことを確認して吊り金具を使用してください。ただし機械に据え付けた後、吊り金具で機械全体を吊り上げることが避けてください。吊り具の破損や落下転倒によるけが、装置破損のおそれがあります。吊り上げる前に銘板、梱包箱、外形図、カタログ等により、ギアモータの質量を確認し、吊り具の定格荷重以上のギアモータは吊らないでください。ボルトの破損や落下、転倒によるけが、装置破損のおそれがあります。

梱包が木箱の場合、リフトを使用時には箱の下からすくうと不安定ですので、ベルト掛けにて使用してください。

3 据え付け

据え付けの良否がギアモータの寿命に影響を及ぼしますので次の点にご注意ください。

! 注 意

ギアモータの周囲には可燃物を絶対に置かないでください。火災のおそれがあります。ギアモータの周囲には通風を妨げるような障害物を置かないでください。冷却が阻害され、異常過熱によるやけど、火災のおそれがあります。ギアモータには絶対に乗らない・ぶら下がらないようにしてください。けがのおそれがあります。ギアモータの軸端部、内径部等のキー溝は、素手でさわらないでください。けがのおそれがあります。食品機械等特に油気を嫌う装置では、故障・寿命等での万一の油洩れに備えて、油受け等の損害防止装置を取付けてください。油洩れで製品等が不良になるおそれがあります。ギアモータの据え付け面又は外部から加わる振動は0.5G以下を目安にしてください。

(1) 据え付け場所

周囲温度 -10 ~ 40
 周囲湿度 85%以下
 高 度 1,000m以下
 雰 囲 気 じんあいを含まない換気の良い場所であること。
 { 危険場所 (ガスまたは爆発性雰囲気が存在するおそれのある場所) の場合、それに適合した防爆形モータを使用してください。 }

設置場所 屋内

(4) 締め付けトルク

取付穴 (mm)	ボルト径	締めトルク (N・m) { (kgf・m) }
5.5	M 5	2.9 { 0.3 }
6.5	M 6	4.9 { 0.5 }
8.5	M 8	13 { 1.3 }
9	M 8	13 { 1.3 }
11	M10	25 { 2.6 }
13	M12	44 { 4.5 }
15	M14	69 { 7.0 }
18	M16	108 { 11.0 }
22	M20	294 { 30.0 }

(2) 据え付け方向

方向の制限はありません。(グリース潤滑方式採用のため)
 クラッチブレーキ部の開口部に異物等が入らないようにご注意ください。

(3) 据え付け方法

脚取付、フランジ取付

振動のない機械加工された平面(平面度0.3mm以下)に4本のボルトで固定する。

軸上取付

減速機の自重は被動軸で受けるようにしてください。(トルクアームは回転反力以外の力がかからぬこと)

起動・停止及び正逆転頻度が多い場合にはトルクアームの回り止め部にガタがないようボルトで締め付けてください。

4 相手機械との連結

⚠ 注 意

ギアモータを負荷と連結する場合、芯出し、ベルト張り、プーリの平行度等にご注意ください。直結の場合は直結精度にご注意ください。ベルト掛けの場合は、ベルト張力を正しく調整してください。

また運転前には、プーリ、カップリングの締付けボルトは、確実に締付けてください。

破片飛散による、けが、装置破損のおそれがあります。


回転部分に触れないようカバー等を設けてください。けがのおそれがあります。

減速機軸に取り付ける連結器（カップリング・スプロケット・プーリ・ギア等）の組付は、指定のキー材を必ず使用し、H7級程度のはめあいで行ってください。

1 直結の場合

相手機械の軸芯
減速機の軸芯 } 直線になるようにしてください

ギアカップリングの例

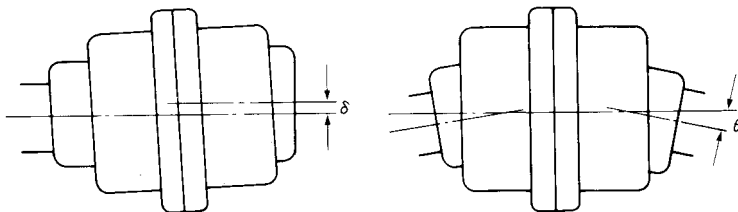

変位量 δ 、 θ について極力小さくおさえてください。


δ 、 θ はカップリングの種類により異なりますので各メーカーの許容値以内としてください。

（参考：チェーンカップリングの場合 δ = ローラチェーンピッチの2%、 θ = 1°以内）


2 チェーン・Vベルト・ギア等の連結の場合

- (1) 相手機械の軸芯
減速機の軸芯 } 平行にしてください。
- (2) チェーン・Vベルトの張り
ギアのかみ合い } 軸芯と直角にしてください
- (3) Vベルトの張り具合
チェーンの張り具合 } 張りすぎは軸受損傷の原因になります。
張りすぎは軸受損傷の原因になります。緩みが大きいと始動時に大きな衝撃力が発生し、減速機や相手機械に悪影響を与えますので、正しく調整してください。

適切な使用方法

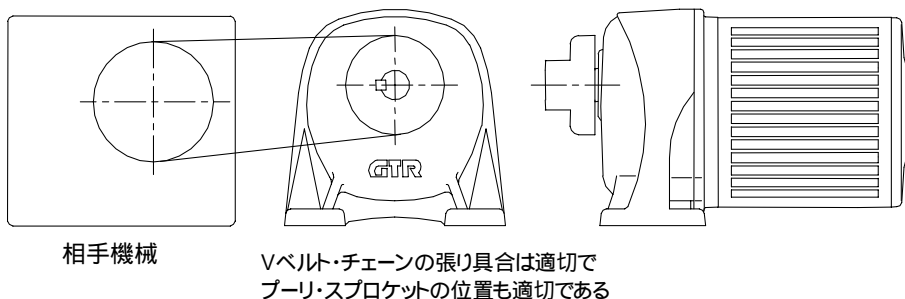

よくない使用例

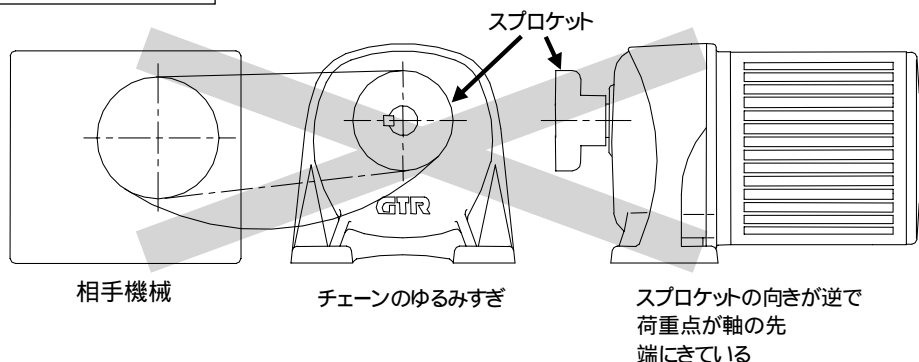

3 FS・F2S・F3Sタイプ 中空軸の取り付け・取り外し

減速機の中空軸と被動軸との取り付けについて

被動軸表面及び中空軸内径に使用される環境に合った焼付防止剤（二硫化モリブデン等）を塗布し、減速機を被動軸に挿入してください。

均一荷重で衝撃が作用しない場合は、被動軸の公差はh7を推奨します。また、衝撃荷重がかかる場合や、ラジアル荷重の大きい場合は、はめあいをかたくしてください。中空軸の内径公差は、H8で製作してあります。

はめあいがかたい場合は、中空出力軸の端面をプラスチックハンマーで軽くたたいて挿入してください。この際、ケーシングは絶対にたたかないでください。また、下図のような治具を製作して頂ければ、よりスムーズに挿入できます。

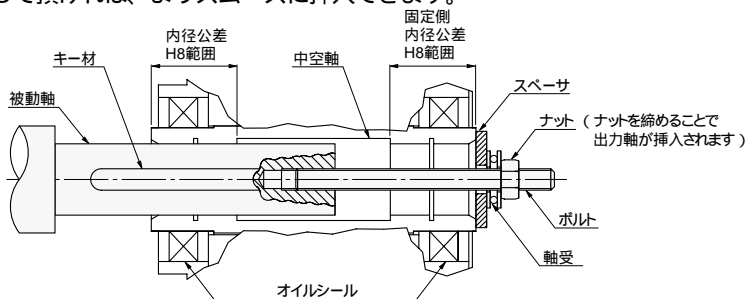


図 - 1

（スペーサ、ナット、ボルト、キー材、軸受け部品はお客様でご用意ください。）

被動軸と回り止めキーの長さは、固定側の内径公差H8範囲にかかるようにすることを推奨します。

被動軸のフレを軸端で、0.05以下になるようにすることを推奨します。運転時にフレが大きくなると減速機に悪影響を及ぼす可能性があります。

減速機と被動軸の連結について

被動軸に段差がある場合

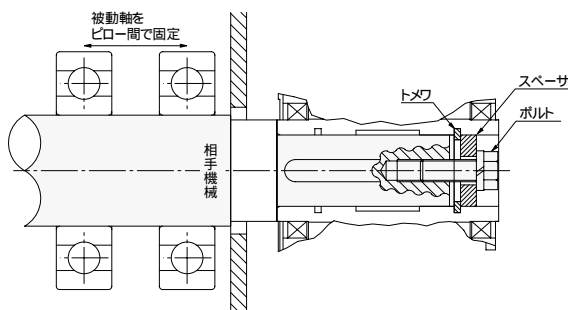


図 - 2 スペーサとトメワによる固定

（スペーサ、ボルト、トメワ部品はお客様でご用意ください。）

注)ボルトを締め込み過ぎるとトメワが変形する可能性がありますのでご注意ください。

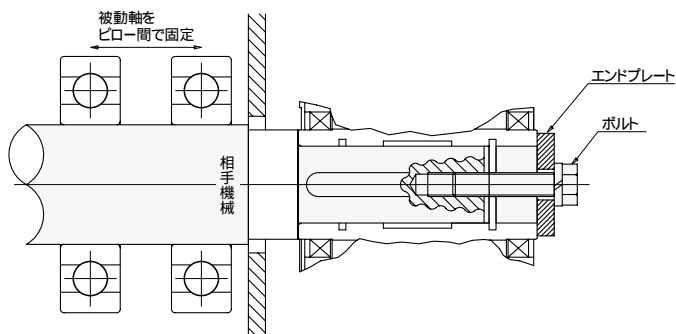


図 - 3 エンドプレートによる固定

(エンドプレート、ボルト部品はお客様でご用意ください。)

注)Fシリーズ付属品の樹脂カバーの取り付けが出来ませんのでご了承ください。

また、出力軸における巻き込みが無いように、お客様で保護カバーを設ける等の安全対策をしてください。

被動軸に段差がない場合

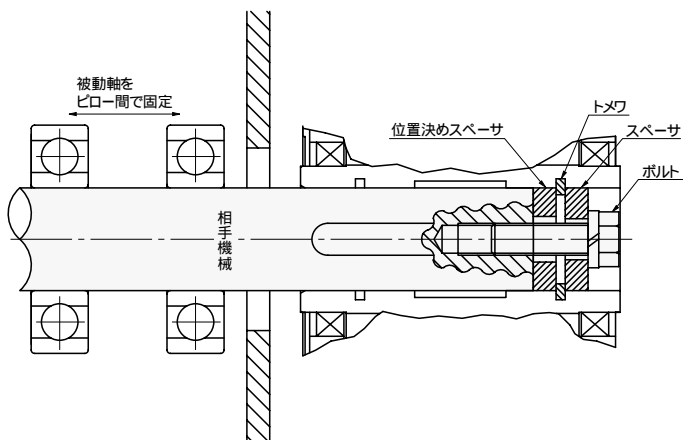



図 - 4 スペーサとトメワによる固定

(スペーサ、位置決めスペーサ、ボルト、トメワ部品はお客様でご用意ください。)

注)スペーサの外径と中空軸の内径は必ず隙間を空けるようにしてください。はめあいがかきつかったり、スペーサの外径の精度が出ていないとこじる原因となり、被動軸と中空軸のフレが大きくなる恐れがあります。位置決めスペーサは、減速機の位置決めで使用します。予め被動軸の長さ寸法が出ている場合は必要ありません。また、位置決めスペーサを設けることで中空軸からの取り外しがスムーズに行えます。(中空軸からの取外しについては、P.9の図 - 5 を参照ください。)

被動軸固定部分推奨サイズ

一般的な用途における中空軸締結に際しては、強度面から右表寸法を目安として設計してください。

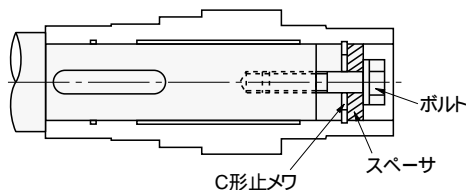

被動軸固定部分推奨サイズ

中空軸 穴径	ボルト サイズ	スペーサ寸法			穴用C形 止メ呼び
		外径	内径	幅	
φ20	M6	φ19.5	φ7	3	20
φ25	M6	φ24.5	φ7	4	25
φ30	M8	φ29.5	φ9	5	30
φ35	M10	φ34.5	φ11	5	35
φ45	M10	φ44.5	φ11	5	45
φ55	M12	φ54.5	φ13	6	55

被動軸の長さについて


被動軸はL1部の両側にかかるようにしてください。(右図参照)

但し、〔中空軸からの取り外し〕時に必要なスペーサ寸法の余裕をみてください。

被動軸のキー長さについて

キーの長さは中空軸の径の1.5倍以上にしてください。

また、キーを挿入する位置は、キー全長の1/2以上がL1にかかるようにしてください。(右図参照)

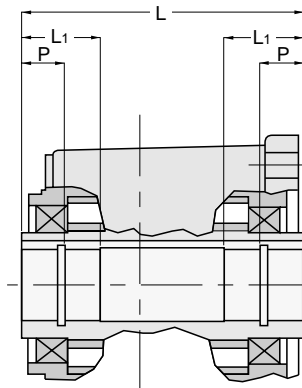

中空軸からの取り外し

ケーシングと中空軸の間に余分な力がかからないようご注意ください。下図のような治具を製作してご使用して頂ければ、よりスムーズに取り外しできます。

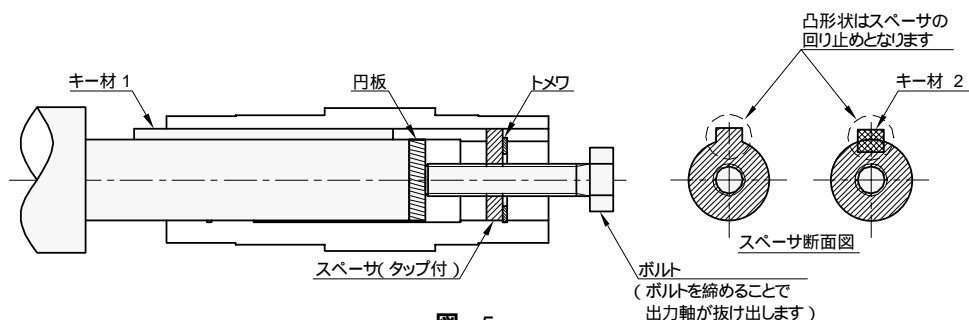


図 - 5

(スペーサ、円板、ボルト、トメフ、キー材部品はお客様でご用意ください。)

注) キー材 2 は、出力軸が抜け出した長さに応じて準備する必要があります。

5 回転方向

⚠ 注 意

相手機械との連結前に回転方向を確認してください。回転の違いによって、けが、装置破損等の恐れがあります。

GTR減速機の入力軸（モータ）と出力軸の回転方向の関係は次のようになります。


GTR G 3シリーズの場合

0.1kW容量
 1/5 ~ 1/50 同方向回転
 1/60 ~ 1/200 逆方向回転
 1/300 ~ 1/1200 同方向回転


0.2 ~ 2.2kW容量
 1/5 ~ 1/30 同方向回転
 1/40 ~ 1/200 逆方向回転
 1/300 ~ 1/1200 同方向回転

GTR H 2シリーズの場合

0.1・0.2 kW 1/5 ~ 1/60及び1/600 ~ 1/1500
 0.4・0.75kW 1/5 ~ 1/60及び1/300 ~ 1/1500
 1.5・2.2 kW 1/5 ~ 1/30

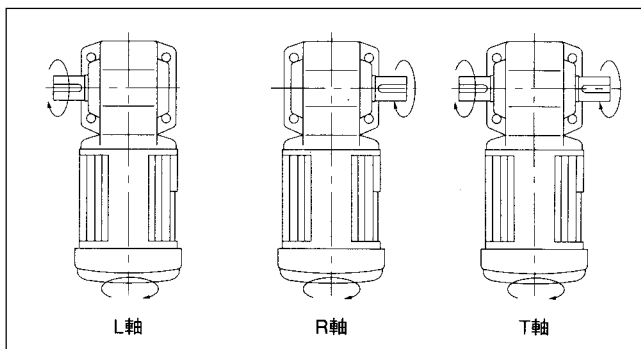


0.1・0.2 kW 1/80 ~ 1/450
 0.4・0.75kW 1/80 ~ 1/240
 1.5・2.2 kW 1/40 ~ 1/240

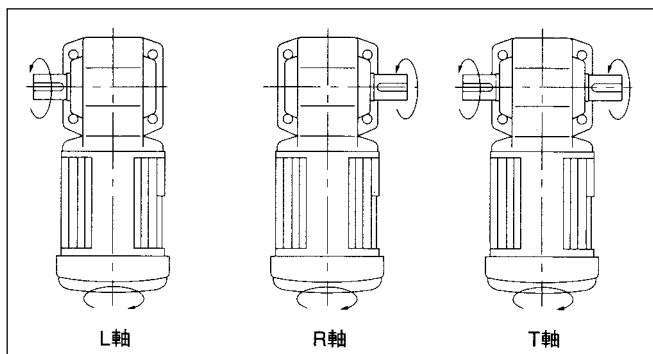


GTR Fシリーズの場合

50W 1/5 ~ 1/60及び1/300 ~ 1/450
 0.1 ~ 0.75kW 1/5 ~ 1/60及び1/300 ~ 1/1500
 1.5 ~ 2.2 kW 1/5 ~ 1/30

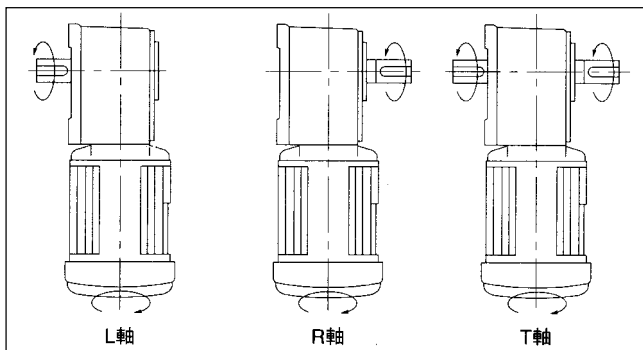


50W 1/80 ~ 1/240及び1/600 ~ 1/1800
 0.1 ~ 0.75kW 1/80 ~ 1/240
 1.5 ~ 2.2 kW 1/40 ~ 1/240

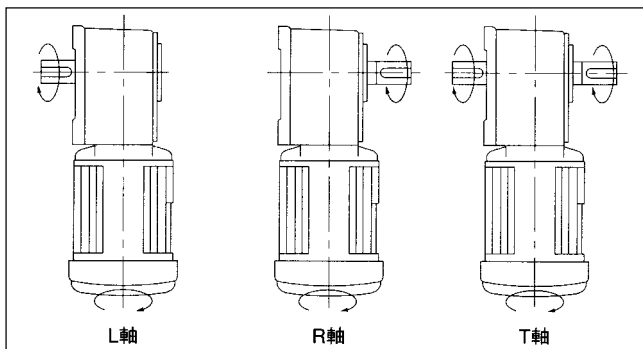


GTR F2シリーズの場合

0.1 ~ 1.5kW 1/5 ~ 1/60

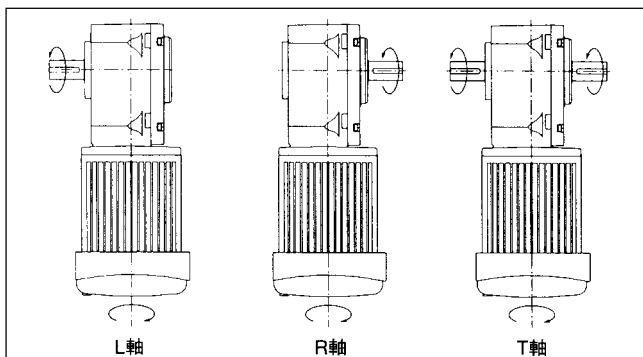


GTR F3シリーズの場合

0.1 ~ 1.5kW 1/5 ~ 1/60

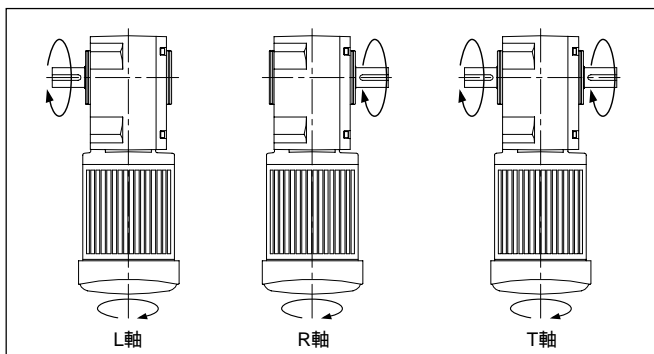

0.1 ~ 0.75kW 1/80 ~ 1/240

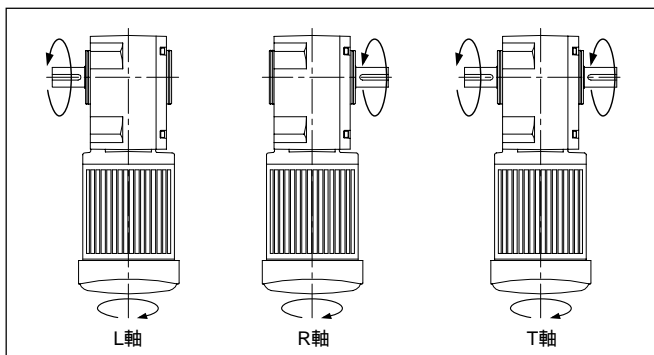

6 配線

1 直結の場合

危険

電源ケーブルとの結線は、端子箱内の結線図又は取扱説明書にしたがって実施してください。感電や火災のおそれがあります。(端子箱のないタイプは接続部の絶縁を確実に行ってください。)
電源ケーブルやモーターリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみ込んだりしないでください。感電のおそれがあります。
アース用端子を確実に接地してください。感電のおそれがあります。
電源は銘板に記載してあるものを必ずご使用ください。モータの焼損、火災のおそれがあります。

注意

絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
配線は、電気設備技術基準や、内線規定にしたがって施工してください。
焼損や感電、火災、けがのおそれがあります。
保護装置は、モータに付属していません。過負荷保護装置は電気設備技術基準により取付が義務づけられています。過負荷保護装置以外の保護装置(漏電遮断器等)も設置することを推奨します。損傷や感電、火災、けがのおそれがあります。
ギアモータ単体で回転される場合、出力軸に仮付けしてあるキーを取り外してください。けがのおそれがあります。
相手機械との連結前に回転方向を確認してください。回転方向の違いによって、けが、装置破壊のおそれがあります。
400V級インバータでモータを駆動する場合、インバータ側へ抑制フィルタやリアクトルを設置してください。絶縁破壊による破損、火災のおそれがあります。
始動用コンデンサと運転用コンデンサを間違えて使用しないでください。始動用コンデンサを運転用に使用するとコンデンサが破損します。
始動用コンデンサのビニル被覆は傷つけないようにしてください。感電のおそれがあります。
配線における電圧降下は2%以下に収めてください。配線距離が長い時は電圧降下が大きくなりギアモータが始動できなくなることがあります。
逆転をさせるときは必ず一旦停止させた後に逆転始動をしてください。ブラッキングによる正逆運転により装置破損のおそれがあります。
ブレーキ付ギアモータの場合はモータ停止時におけるブレーキコイルへの連続通電を行わないでください。コイルの焼損、火災のおそれがあります。
昇降用でブレーキ付ギアモータをご使用の場合、直流切り結線を採用してください。落下事故のおそれがあります。

- (1) 整流器の内部にはダイオードが組込んであります。結線間違い等によりショートさせますと、使用不可能となります。結線には充分注意を払って行ってください。
- (2) プレ - キ回路用リレ - の容量は定格電流6A(AC200V)以上のマグネットスイッチを使用されることをご推奨します。尚、直流切り結線を採用された場合、誘導負荷(直流コイル)を遮断するためDC110V、DC13補助接点定格のものを推奨します。また無接点リレ - をご使用の場合は、定格電圧AC240V相当(半波整流負荷開閉可能)をご使用ください。
補助接点定格DC13は、コイル負荷に適用する場合のJIS C 8201-5-1(低圧開閉装置及び制御装置)の種別です。
- (3) クラッチ/ブレーキ付ギアモータの場合、ブレーキ、クラッチの接点のリレー容量は定格電流1A(DC110V)以上のものでご使用ください。
- (4) 出力軸の回転方向はギアヘッドの減速比により異なりますので、減速比を確認の上、結線を行ってください。
- (5) 単相モータ用コンデンサの両端子間には、モータ電源電圧の2倍近い電圧がかかっています。安全のため、端子部は絶縁処理を行ってください。

2 ギアモータの配線


標準ギアモータについては下記の配線をしてください。

尚、下記結線でのモータ回転方向はモータの後ろから見て時計方向が正転となります。


T50、T50Wの速比 1/300 ~ 1/1800はモータの後ろから見て反時計方向となります。

三相モータ / F・F2・F3・H2・G3シリーズ共通

リード線タイプ

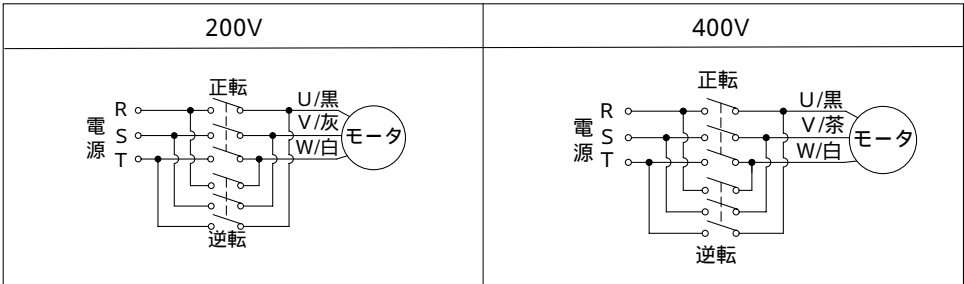


端子箱タイプ (200V、400V共通)

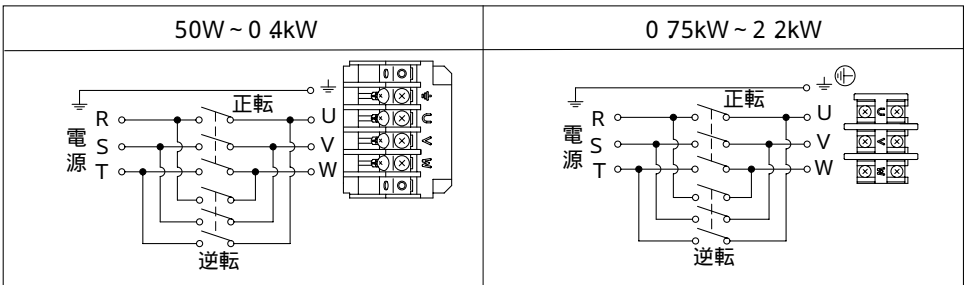

単相モータ / H2・F・F3シリーズ


モータ容量呼称 S100・S100W

リード線タイプ

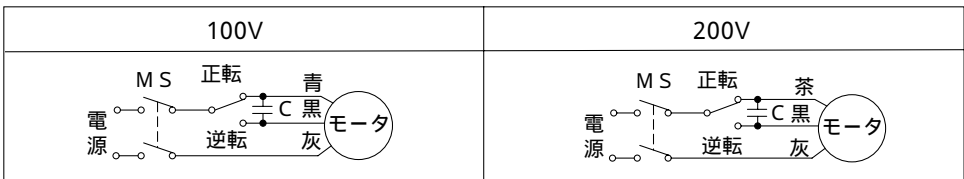

MS : マグネットスイッチ C : コンデンサ


端子箱タイプ (100V、200V共通)

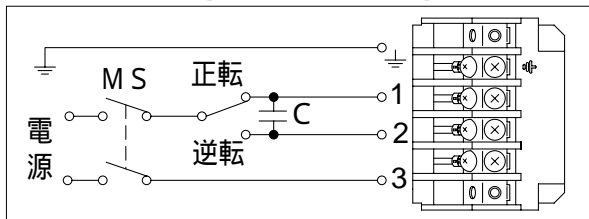

モータ容量呼称の単相S100・S100Wはコンデンサ運転モータを採用のため始動トルクが60～80%となります。

尚、単相S100・S100Wには、コンデンサが必要です。付属されているコンデンサを結線してご使用ください。

コンデンサ


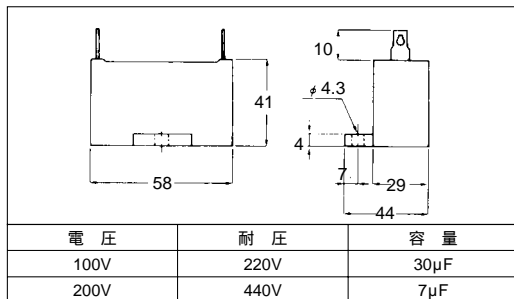


単相モータ

G3シリーズ/モータ容量呼称 100・200・400
 H2シリーズ/モータ容量呼称 200・400
 Fシリーズ /モータ容量呼称 200・400
 F3シリーズ/モータ容量呼称 200・400

単相モータ

G3シリーズ/モータ容量呼称 100W・200W・400W
 H2シリーズ/モータ容量呼称 200W・400W
 Fシリーズ /モータ容量呼称 200W・400W
 F3シリーズ/モータ容量呼称 200W・400W

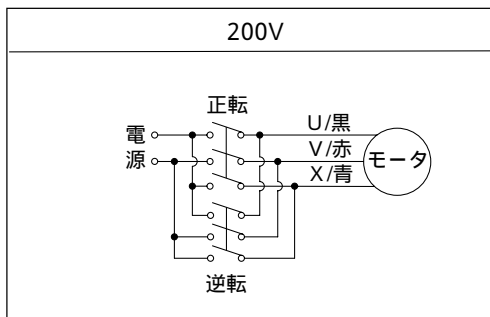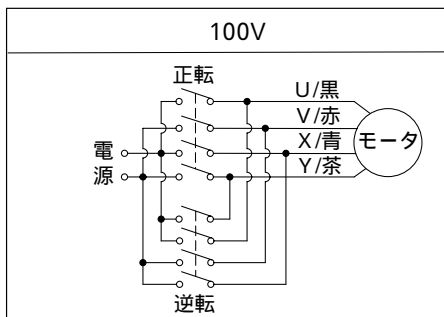

3 ブレーキ付ギアモータの配線


- (1) 上下運転（昇降用）で使用される場合“直流切り”を採用してください。
- (2) 直流切り結線の場合、接点間に保護素子を入れることを推奨します。（バリスタ電圧423～517V）
- (3) ブレーキ電圧はDC90Vです。
- (4) プレ - キ回路用リレ - の容量は定格電流 6 A（AC200V）以上のマグネットスイッチを使用されることをご推奨します。
尚、直流切り結線を採用された場合、誘導負荷（直流コイル）を遮断するためDC110V、DC13補助接点定格のものをご推奨します。また無接点リレ - をご使用の場合は、定格電圧AC240V相当（半波整流負荷開閉可能）をご使用ください。
補助接点定格DC13は、コイル負荷に適用する場合のJIS C 8201-5-1（低圧開閉装置及び制御装置）の種別です。
- (5) 整流器にはダイオードが組込んでありますので結線間違い等によりショートさせますと使用不可能となりますので、ご注意ください。
- (6) 230Vを超える特殊電圧の結線方法はモータより200V端子（赤色リード線、0.75～2.2kWはB端子）が別に取り出してありますので、この200V端子と整流器の入力端子（白、黄）を接続してください。

制動遅れ時間：ta

スイッチOFFから制動開始までの時間(秒)
(制動時間とは異なります。)

No.	モータ容量呼称 三相(T50～T040・075) 三相(T50W～T040W・075W)	モータ容量呼称 三相(150・220) 三相(150W・220W)	モータ容量呼称 単相(S100・100～400) 単相(S100・100W～400W)
(1)直流切り	0.005～0.015	0.005～0.020	0.005～0.015
(2)交流切り(A)	0.03～0.10	0.05～0.15	0.03～0.10
(3)交流切り(B)	0.1～0.2	0.2～0.4	0.1～0.2

三相

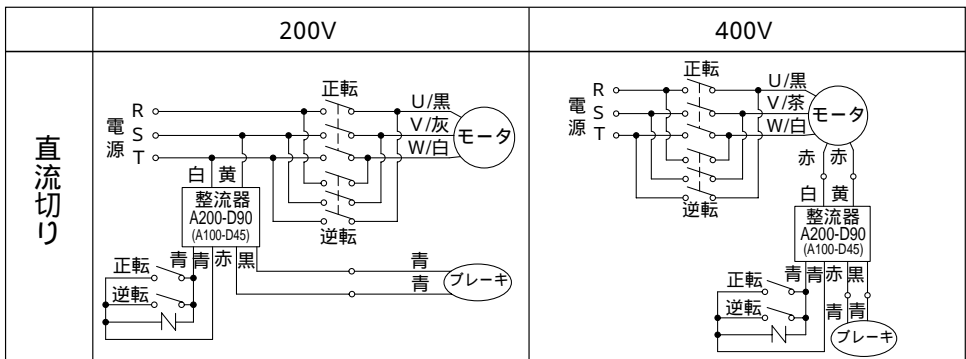

単相モータ / G3・H2・F・F3シリーズ
モータ容量呼称 100～400・100W～400W

	100V	200V
直流切り		
交流切り(A)		
交流切り(B)		

—N—：保護素子（オプション）

Z型ターミナルボックスの結線方法

Z型ターミナルボックスには、整流器が内蔵されており、結線は“交流切り(B)”になっております。したがって三相電源を接続するだけでブレーキが作動します。（SWITCHに連結板が取り付けいております）

“直流切り”結線に変更される場合は、連結板を取りはずしてください。


“交流切り(A)”400Vの場合はモータより200V端子（赤リード線）が別に取り出してあります。

（但し端子台には固定してありません）

インバータを用いた場合、“交流切り(B)”及び“直流切り”の結線はできません。詳細はインバータ使用時のブレーキ付ギアモータ結線図例（P19）またはインバータの取扱説明書をご参照ください。


モータ容量呼称 T50～T040・T50W～T040W

	200V	400V
直流切り		

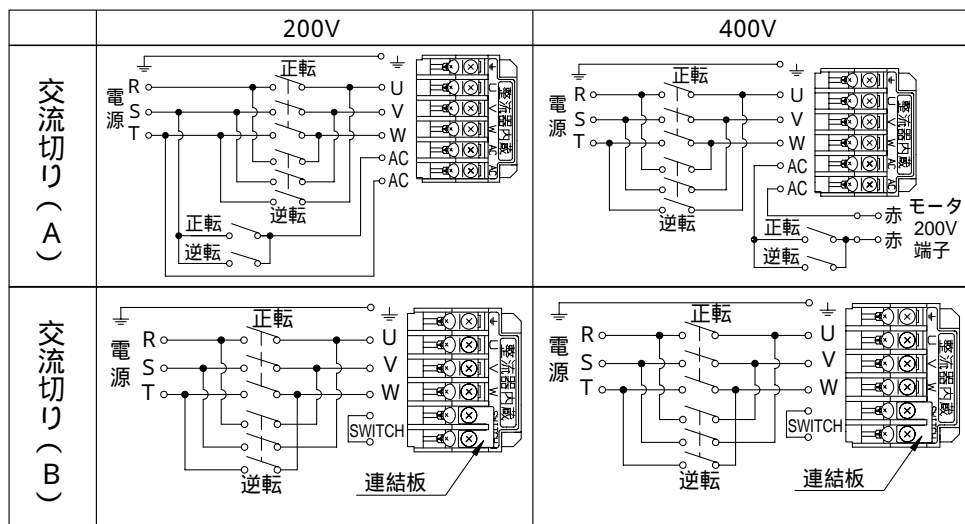

—N—: 保護素子 (オプション)



4 クラッチ/ブレーキ付ギアモータの配線

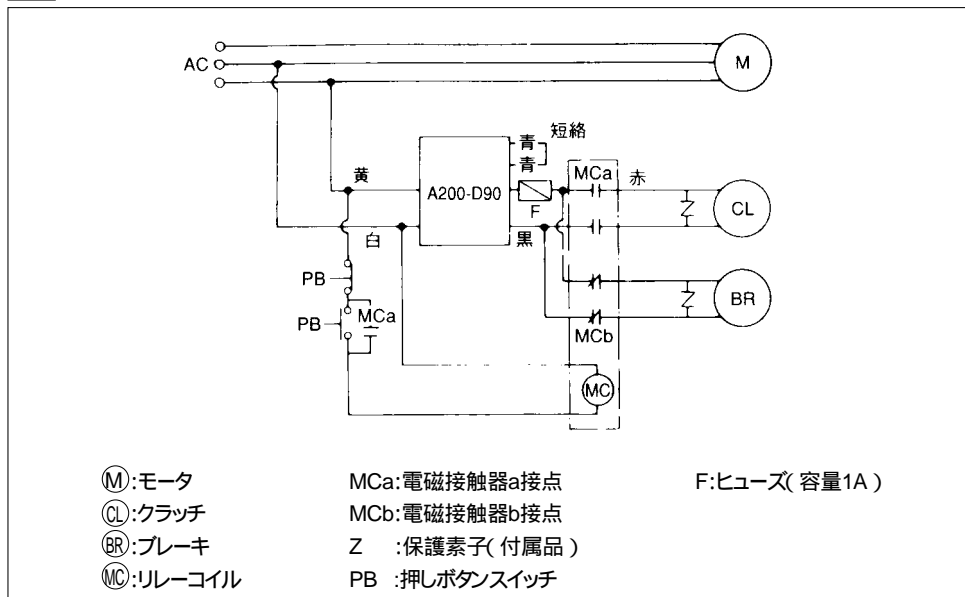

- (1) 230Vを越える特殊電圧の結線方法はモータより200V端子 (赤色リード線、0.75~2.2kWはB端子) が別に取り出してありますので、このB端子と整流器の入力端子 (白、黄) を接続してください。
- (2) ブレーキ電圧はDC90Vです。
- (3) 上下運転 (昇降用) での使用は、避けてください。(停電時落下する可能性があります。)

5 インバータ運転をする場合の注意事項

- (1) 温度上昇・騒音・振動が商用電源使用時よりも高めにします。特に低速回転時にはモータのファン効果が低下し、異常な温度上昇(モータ表面温度80℃以上)を起こす場合がありますのでご注意ください。
- (2) ブレーキ付又は、クラッチ/ブレーキ付の場合は電圧変動によってブレーキ動作不良を起こす可能性がありますのでブレーキ又はクラッチ/ブレーキの配線はインバータをバイパスさせてください。
- (3) 単相モータの場合インバータの使用は不可能です。
- (4) 三相400Vブレーキ付でインバータを使用する場合、モータから取り出した200V端子(赤色リード線、0.75～2.2kWはB端子)は使用せずに、絶縁処理をしてください。
- (5) 400V級インバータをご使用の場合は、マイクロサージの問題がありますのでインバータメーカーへお問い合わせください。

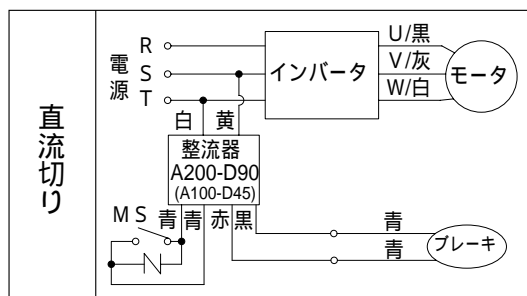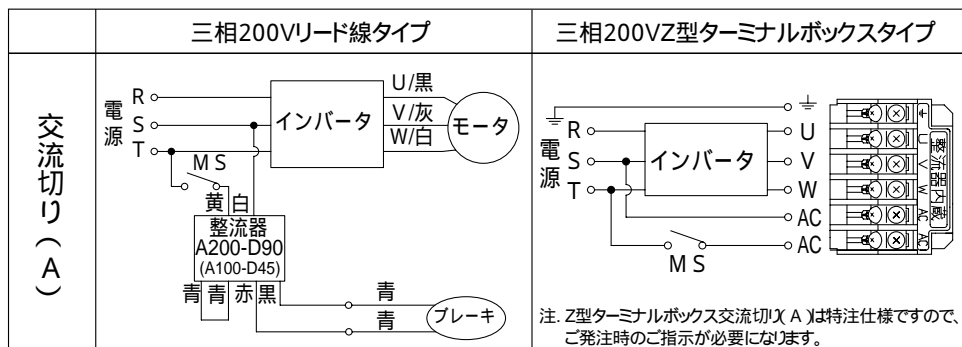

直流切りはリード線タイプのみです

MS : マグネットスイッチ N : 保護素子 (オプション)



6 S型減速機にモータ取付けの場合

取付手順

- (1) 入力ピンオンにキーが正確にセットされているか確認する。
- (2) モータ軸のキー溝(平取部)にキー位置を合わせ挿入する。
- (3) モータインロー部が完全に入ったことを確認し4本のボルトで締め付ける。

取付時の注意事項

- (1) モータ軸のサビ、ほこり、サビ止め油などはきれいにふきとってください。
- (2) モータ取付けの際、モータ部や減速機部を叩いたり、ボルトの締付力を利用した挿入は行わないでください。
無理に行いますとモータ軸キー溝の切り上がり部にキーが乗り上げ、ベアリングの破損、異常音等の原因になります。
- (3) S型減速機には入力ピニオンのキー材は付属していませんので、モータ側のキー材をご使用ください。但し 0.1kW・0.2kWについてはキー材が付属しております。
- (4) モータ質量制限（目安）

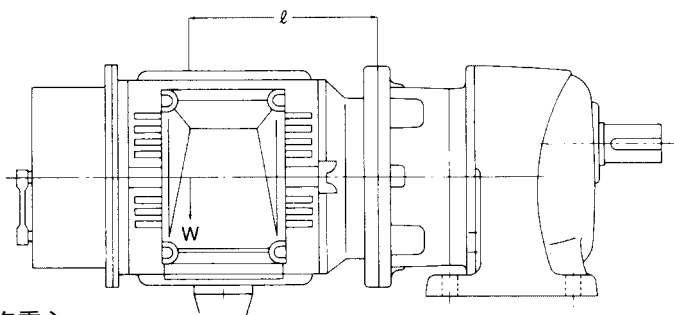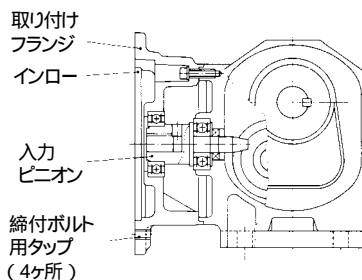

G : モータ重心
 M : モータ質量
 $(W$: モータ重量)

4 P モータ容量相当	$G \times M \{ G \times W \}$
0.1、0.2	$27N \cdot M \{ 2.8kgf \cdot m \}$ 以下
0.4	$31N \cdot M \{ 3.2kgf \cdot m \}$ 以下
0.75	$34N \cdot M \{ 3.5kgf \cdot m \}$ 以下
1.5	$83N \cdot M \{ 8.5kgf \cdot m \}$ 以下
2.2	$93N \cdot M \{ 9.5kgf \cdot m \}$ 以下

【注】

- (1) ギアモータが耐え得る振動の限度は0.5G以下が目安です。据え付け面又は外部から加わる振動が0.5Gより大きい場合や、モータ質量制限を大幅に越えたりする場合はケース等が破損し、モータが落下する可能性があります。お客様にて必ずモータを支える補助を取り付けて設置してください。
- (2) ギアモータをご使用いただく前に、必ずご使用のモータ取扱説明書を熟読し十分にご理解をお願いします。ギアモータの据え付け環境に起因する不具合は弊社保証範囲外となります。

7 運転

危険

端子箱のカバーを取り外した状態で運転しないでください。作業後は、端子箱のカバーをもとの位置に取り付けてください。感電のおそれがあります。

運転中、回転体(シャフト等)へは絶対に接近又は接触しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。

停電したときは必ず電源スイッチを切ってください。知らぬ間に電気がきて、けが、装置破損のおそれがあります。

注意

運転中、ギアモータはかなり高温になります。手や体を触れないようにご注意ください。やけどの恐れがあります。

異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。感電、けが、火災のおそれがあります。

定格負荷以上での使用をしないでください。けが、装置破損のおそれがあります。

単相モータのコンデンサの通電部分には、完全に放電されるまで触れないでください。

感電のおそれがあります。

単相モータを逆転させる場合、必ず一旦停止させた後に逆転始動をしてください。

回転方向が変わらず暴走するおそれがあります。

モータの当て止めはしないでください。ギアモータ、相手機械に悪影響を及ぼします。また単相モータは回転方向が逆転し、暴走するおそれがあります。

1 スイッチを入れる前の確認

- (1) 配線、接続は正しく行われていますか。
- (2) ヒューズ、サーマルリレーは適正な容量のものが使用されていますか。
- (3) 据え付け、相手機械との連結は正しく行われていますか。
- (4) 接地(アース)工事は行われていますか。

2 試運転での確認

- (1) 無負荷状態で1～2秒スイッチを入れて、回転方向を確かめてください。
間違っていたら、P14～19を参照して配線を入れ換えてください。
- (2) まず無負荷で慣らし運転を行ってください。異常がなければ、徐々に負荷を増やし全負荷運転に入ってください。

3 運転状態での確認

- (1) 異常な騒音、振動がないことを確かめてください。
異常の場合は、直ちに運転を停止してください。けが、装置破損の恐れがあります。
- (2) ギアケース・モータフレーム等の表面温度が80℃を越えていないことを確かめてください。
素手で触らないでください。やけどの恐れがあります。

8 点検と調整

危 険

運転中の保守・点検においては回転体（シャフト等）へは、絶対に接触しないでください。巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。

運転中に内部点検用カバーは取り外さないでください。高温の潤滑油が飛散し、やけどのおそれがあります。

停止時の歯面状況の点検の場合は、駆動機・被動機の回転止めを確実に行ってください。

歯車噛合部への巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。

停止時の製品の内部に立ち入って点検する場合には、駆動機・被動機の回転止めを確実に行いつつ製品内部が十分に冷却されてから、常に内部の換気を行いながら、施工せねばなりません。

さらに点検作業中には、外部に安全確認の要員を配置し、作業者との安全確認を常に行うようにしてください。また、製品内部は潤滑油で滑りやすい状態であることを充分認識し、確実な安全策を講じてください。人身事故のおそれがあります。

点検時に取り外した安全カバー等を外したまま運転しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。

（ブレーキ部の点検・保守）

手動解放レバーでブレーキを解放したまま運転しないでください。落下、暴走事故のおそれがあります。

本運転をする前に電源を入、切してブレーキ動作確認をしてください。落下、暴走事故のおそれがあります。

ギャップの点検、調整後、ファンカバー（ブレーキカバー）を外したまま運転しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。

昇降用にご使用の場合は、負荷を吊り上げた状態でブレーキの解放操作をしないでください。落下事故のおそれがあります。

注 意

絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。

ギアモータの表面は高温になるので、素手でさわらないでください。やけどのおそれがあります。

防爆形モータの場合、絶縁抵抗測定の際は、周囲にガス又は蒸気の爆発性雰囲気がないことを確認してください。爆発、引火のおそれがあります。

異常が発生した場合の診断は、取扱説明書に基づいて実施してください。異常の原因を究明し対策処置を施すまでは絶対に運転しないでください。

修理、分解、組立は、必ず専門家が行ってください。感電、けが、火災等のおそれがあります。

[注] お客様にて保守・点検を目的としてグリース・オイルシール・Oリングの交換が必要な場合は取扱説明書の最終ページに記載してある最寄の営業所もしくはCSセンターお客様技術相談デスクにお問い合わせください。ただし、お客様での交換に起因する不具合は弊社保証範囲外となります。ご了承ください。

1 日常点検 2～3日ごとに点検してください。

点検項目	方 法	点検内容
負 荷 電 流 騒 音	電 流 計 聴 感	銘板記載の定格電流以内であること 異常音(ガタゴト音、周期音)がないこと
振 動	聴 音 棒	軸受部聴音棒を使用すると異常音がわかり易い
表 面 温 度	触 感	ギアケース、モータフレームの異常振動がないこと
グリース漏れ	温度計	80 以下のこと
	目 視	ケース、オイルシール、ブラケット等の接合部から漏れていないこと

2 定期点検（8時間/日運転を想定します）

点検項目	点検目安	点検内容
据え付けボルト	半 年	スパナでゆるみ確認 ゆるみは増し締め
チェ ー ン 及 び V ベ ル ト	半 年	張り具合（ゆるみ、張りすぎ）の確認 ゆるみ、張りすぎは調整してください
モータの絶縁抵抗	半 年	絶縁抵抗器で500Vの時1 M 以上のこと
ブ レ ー キ	ギャップ量	1年または ブレーキ使用回数 100～150万回 適正ギャップ範囲が確認 調整はP25～26を参照して行ってください
	摩擦板の厚さ	1 年 摩擦板の厚さを確認 1.5mm以下の時は交換又は専門工場で修理してください

点検にて異常が認められた場合は、「故障の原因と対策」P28を参照して対策処置を行ってください。

3 ブレーキギャップの調整方法

⚠ 危 険

- 1 ギャップ調整時は、必ず電源を切ってください。けがの恐れがあります。
- 2 ギャップの点検、調整後は、本運転する前に電源を入、切してブレーキの動作を確認してください。落下、暴走事故のおそれがあります。
- 3 点検、調整後は、ファンカバーを外したままモータを運転しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。

(1) ブレーキ付ギアモータのブレーキギャップの調整方法

ブレーキを長時間使用いたしますと、摩擦板が摩耗しギャップ〔g〕が徐々に大きくなります。ギャップ〔g〕が吸引可能ギャップより広がりますと、マグネットを励磁してもアーマチュアの吸引が困難となりブレーキの解放ができなくなります。

その後も使用し続けますと、ブレーキが効いたままモータを回すことになりますので、ブレーキやモータの異常発熱を起こしブレーキモータの機能を低下させます。本機を安全に使用していただくために定期的（約1年毎又はブレーキ使用回数100～150万回毎）にギャップの点検又は調整を行ってください。

ギャップの調整方法（モータ容量呼称 T50・T50W）

減速比1/240以下の場合

ブレーキカバーを取りはずします。

六角穴付止メネジをゆるめ、マサツディスクミをはずします。

フィールドとアーマチュアの間に0.2～0.3mmの板をはさみマサツディスクミを押し込みます。

六角穴付止メネジにゆるみ止めを塗布して締め込みます。

0.2～0.3mmの板をはずします。

減速比1/300以上の場合



ファンカバーを取りはずします。

十字穴付六角ボルトをゆるめ、ファン組をはずします。

フィールドとアーマチュアの間に0.4～0.5mmの板をはさみファン組を押し込みます。

十字穴付六角ボルトにゆるみ止めを塗布して締め込みます。

0.4～0.5mmの板をはずします。

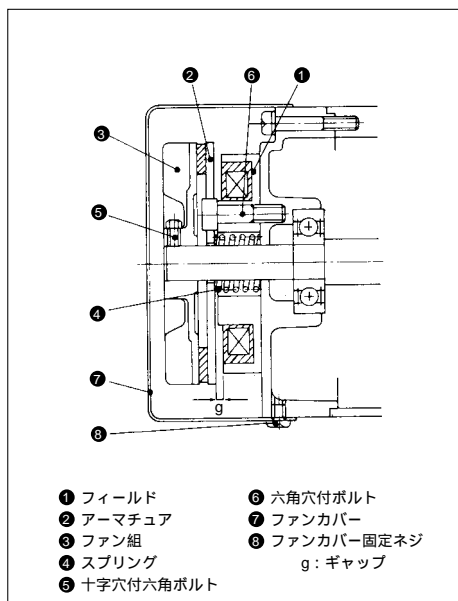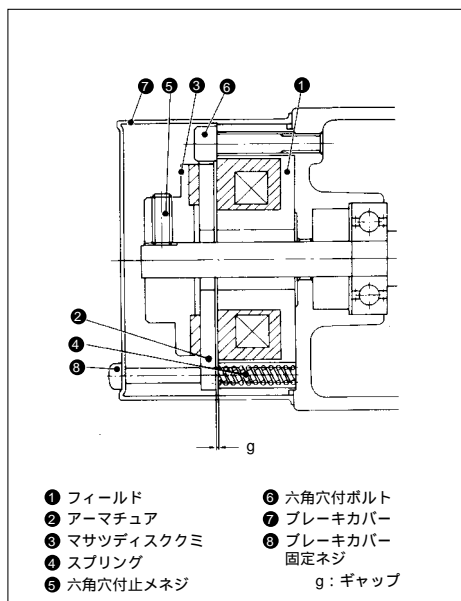

モータ容量呼称		吸引可能ギャップ	適正ギャップ
三相	単相		
T50・T50W減速比 1/240以下	-	g:0.5以下	g:0.2±0.1
T50・T50W減速比 1/300以上	-	g:0.8以下	g:0.4±0.1

ギャップの調整方法

ファンカバーを取りはずします。

十字穴付六角ボルト (S100、100、200、S100W、100W、200Wの場合) 又は六角穴付ボルト (400、400Wの場合) をゆるめ、キクナットの歯をファン組の溝より起こし、はずします。


キクナットを軽くロックするまで締め込みます。

今度はゆるめる方向に100 ～ 180 位もどします。ギャップ量が適正ギャップであることをスキミゲージなどで確認します。

ファン組の溝に一番近いキクナットの歯を折りまげ、十字穴付六角ボルト (S100、100、200、S100W、100W、200Wの場合) 又は六角穴付ボルト (400、400Wの場合) を締めます。


モータ容量呼称

三相/T010・T020・T040・075・T010W・T020W・T040W・075W
単相/S100・100・200・400・S100W・100W・200W・400W

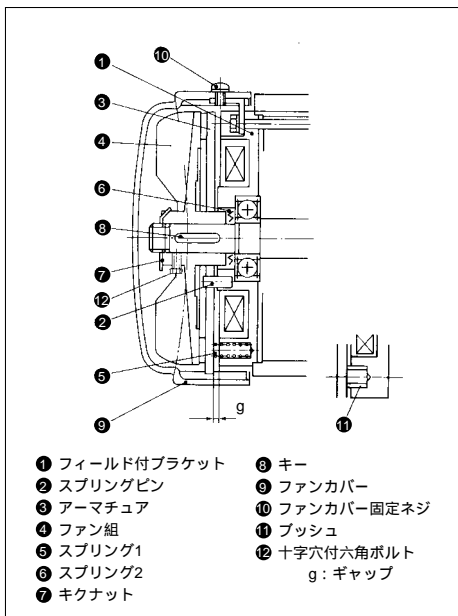

モータ容量呼称

三相/150・220・150W・220W

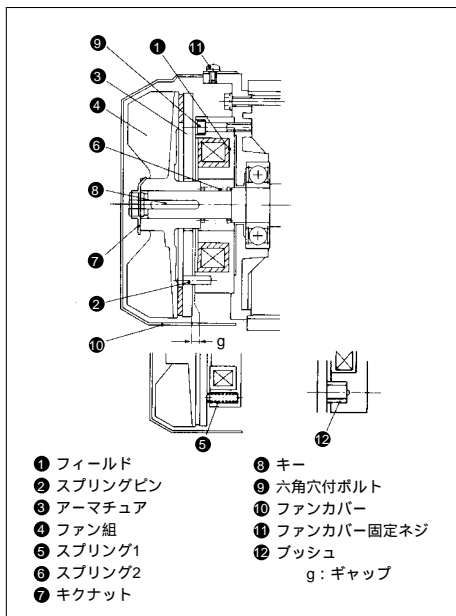


印の⑫のボルトはS100・100・200・S100W・100W・200Wの場合のみ、400・400Wは六角穴付ボルトです。

モータ容量呼称		吸引可能ギャップ	適正ギャップ
三相	単相		
T010・T020・T010W・T020W	S100・100・200・S100W・100W・200W	g:2.3以下	g:1.9±0.1
T040・T040W	-	g:1.8以下	g:1.4±0.1
0 75・0 75W	400・400W	g:2.4以下	g:2.0±0.1
150・220・150W・220W	-	g:1.0以下	g:0.4±0.1

(2) クラッチ/ブレーキ付ギアモータのブレーキギャップの調整方法

本製品のクラッチ及びブレーキには弊社独自のオートギャップ機構が組込んでありますので、摩耗によるギャップ調整は不要です。

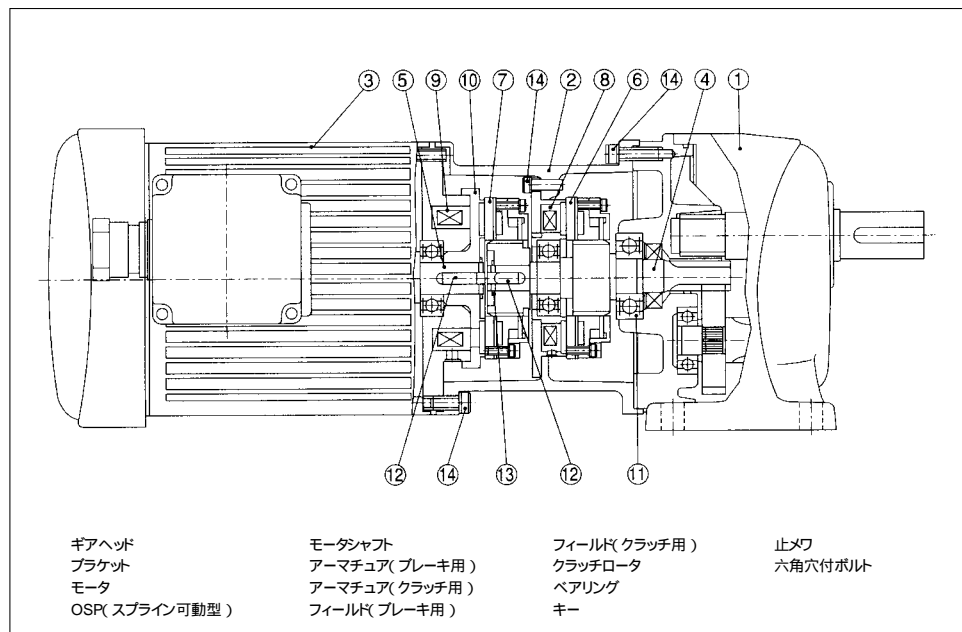

4 警告ラベル

ブレーキ手動解放装置付ギアモータには警告ラベルが表示されています。ラベルがはがれていたり、読みとれなくなった場合は、速やかに最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

5 グリース・オイルシール・Oリング

- (1) GTR G3、H2、F、F2、F3シリーズは、全機種グリース潤滑を採用しており、工場出荷時には規定量が封入してありますので、そのまま使用になれます。
- (2) 交換、補給はほとんどの場合不要ですが、10000時間を目安に交換していただければ減速機をより一層長持ちさせることができます。ただし、交換は専門工場での修理となります。
- (3) オイルシールやOリング等でグリース漏れ防止を施してありますが、万一に備えて油受け等での保護をお願いします。油漏れで製品等が不良になる恐れがあります。(故障時やライフエンドに於いてグリースの漏れる場合があります。)
- (4) オイルシールは、使用条件により寿命時間が変化しますので、10000時間以内でも交換の必要が生じることがあります。ただし、交換は専門工場での修理となります。

9 故障の原因と対策

1 ギアモータの故障の原因と対策

故 障 の 内 容	原 因	対 策
無負荷状態で回らない	停電	電源のチェック・電力会社へ連絡
	接続線の断線	回路のチェック
	開閉器の接触不良	修理又は交換
	固定子巻線の断線	専門工場で修理
	三相が単相になっている(三相モータ)	端子電圧のチェック
	コンデンサの接続忘れ(S100・S100W)	接続する
	ガバナスイッチの動作不良(100・200・400)	専門工場で修理
負荷をかけると回らない	歯車・軸・軸受けの破損	専門工場で修理
	電圧降下	配線長さチェック
	歯車の摩耗	専門工場で修理
異常発熱する	過負荷運転	負荷を下げる
	過負荷運転	負荷を下げる
	起動・停止頻度が高すぎる	頻度を下げる
	軸受の損傷	専門工場で修理
音が高い	電圧が高すぎるか低すぎる	電圧のチェック
	連続的な音・軸受損傷・歯車摩耗	専門工場で修理
	断続的な音・歯車の傷又は異物噛込	専門工場で修理
振動が大きい	歯車・軸受の摩耗	専門工場で修理
	据え付け不良・ボルトのゆるみ	締め直し
グリースがもれる	締付部のゆるみ	締め直し
	オイルシール損傷	専門工場で修理

2 ブレーキ付ギアモータの故障の原因と対策

故 障 の 内 容	原 因	対 策
ブレーキがきかない	結線の間違い	結線のチェック
	開閉器の不良	交換・修理
ブレーキの効きが弱い 制動時間が長い	摩擦板に油・ごみ等付着	掃除又は専門工場で修理
	摩擦板の寿命	交換又は専門工場で修理
	負荷慣性モーメントが大きい	負荷を下げる
	交流切り結線である	直流切り結線に変える
モータが回らない(速度が上がらない) モータが異常発熱する サーマルリレーが動作する ブレーキ音が大きい	ブレーキ結線の間違い	結線のチェック
	ブレーキギャップが大きい	ギャップの調整
	整流器の故障	交換
	ブレーキコイルの断線又は短絡	交換又は専門工場で修理
	開閉器の接触不良	修理・交換
異常発熱する	ブレーキ頻度が高い	頻度を下げる
	負荷トルク・負荷慣性モーメントが大きい	負荷を下げる

3 クラッチ/ブレーキ付ギアモータの故障の原因と対策

故 障 の 内 容	原 因	対 策
クラッチ及びブレーキが作動しない	結線の間違い	結線のチェック
	整流器の故障	交換
	クラッチ/ブレーキコイルの断線又は短絡	専門工場で修理
	開閉器の不良	修理・交換
回転の立上りが悪い ブレーキの効きが弱い	摩擦板に油・ごみ等付着	掃除又は専門工場で修理
	摩擦板の寿命	修理・交換
	負荷トルク・負荷慣性モーメントが大きい	負荷を下げる

4 交換部品について

ブレーキ関連の部品供給のご相談は取扱説明書の最終ページに記載してある最寄りの営業所もしくはCSセンター修理・調査デスクにお問い合わせください。ただしお客様での交換に起因する不具合は弊社保証範囲外とします。ご了承ください。

10 廃棄


⚠ 注 意

ギアモータ、潤滑剤を廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

11 付録(TÜV認証ギアモータ)

本製品ご使用に際しましては前述1～10項とあわせ、下記事項にご留意の上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

1 GTR-E (1) 端子箱仕様

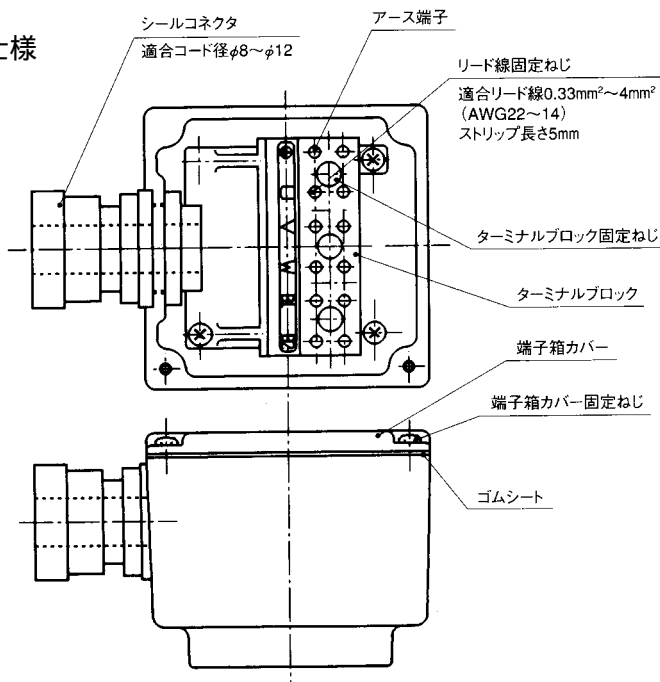


	ねじ締め付けトルク
リード線固定ねじ	0.4～0.6N・m { 4～6 kgf・cm }
ターミナルブロック固定ねじ	0.4～0.6N・m { 4～6 kgf・cm }
端子箱カバー固定ねじ	0.4～0.6N・m { 4～6 kgf・cm }

(2) ギアモータの配線


P14～15の配線を参照ください。

三相モータ

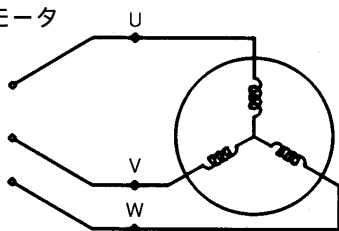


三相モータ / 二重電圧

LOW VOLTAGE

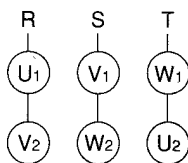


HIGH VOLTAGE

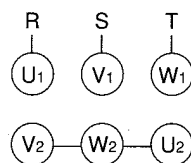


回転方向を逆にしたい場合は、任意の2本を入れ換えてください。

単相モータ / H2・F・F3シリーズ

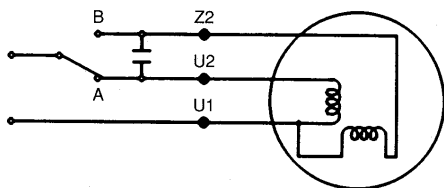


回転方向を逆にしたい場合は、A、Bの切り換えで行ってください。

単相モータ / G3・H2・F・F3シリーズ

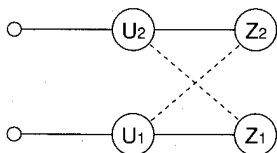

回転方向を逆にしたい場合は点線のように
(Z2)と(Z1)を入れ換えてください。

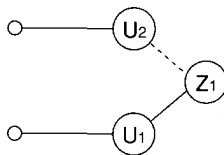

回転方向を逆にしたい場合は(U1)と(Z1)を切り離し
点線のように(U2)と(Z1)を接続してください。

(3) ブレーキ付ギアモータの配線

P16～19の配線をご参照ください。

整流器は内蔵されておりません。(整流器別置)

端子表示は(B1、B2)となっています。

2 過負荷（過熱）保護装置

三相モータ

欧州で認定されたサーマルリレーにて保護してください。

サーマル設定値は銘板電流値としてください。

単相モータ(モータ容量呼称 S100、S100Wのみ)

サーマルプロテクタ内蔵

サーマルプロテクタが動作した場合、必ず電源を切ってから点検作業を行ってください。

(動作温度:120 ±5 復帰温度:105 以下)

3 接地

アース用端子が用意されていますので必ず接地工事を施してください。

アース線の導体断面積は

0.4kW以下 AWG18(0.87mm²)以上としてください。

0.75～2.2kW AWG16(1.25mm²)以上としてください。

アース線の長さはモータの電源リード線より長くしてください。

4 使用範囲

IEC664で定義された過電圧範疇、汚損度2の規定値にて製作されています。

モータにはトランスを介して給電してください。

5 TÜV認証ギアモータをご購入のお客様へ

このモータはTÜV PRODUCT SERVICEより欧州規格に適合していることを認定されています。

GTR-E ライセンスNo.:B 02 12 25470 002

12 保証

1. 保証期間

納入の日から18ヶ月間または使用開始後12ヶ月間のいずれか短い方といたします。

2. 保証範囲

- 1) 保証範囲は当社製作範囲に限定いたします。
- 2) 保証期間中、本取扱説明書に記載の正常な据え付け・連結及び取扱い（点検・保守）のもとでの運転条件下にて、納入品の機能が発揮できない障害が生じた場合は、無償にて修理いたします。ただし、下記保証の免責に該当する場合は対象外といたします。

3. 保証の免責

- 1) お客様における解体や改造による損耗に対する修理、部品取り替えまたは代替品納入の場合。
- 2) 当社カタログ記載の定格データまたは相互に合意した仕様を外れる条件下にて運転された場合。
- 3) お客様の装置との動力伝達部に不具合（カップリングの芯出し等）がある場合。
- 4) 天変地異（例：地震、落雷、火災、水害等）または人為的な誤操作など、不可抗力が障害の原因となった場合。
- 5) お客様の装置の不具合が原因である障害により二次的に故障に到った場合。
- 6) お客様より支給された、または指定の部品、駆動ユニット（例：電動機、サーボモータ、油圧モータ等）が原因で障害が発生した場合。
- 7) 納入物の保管、保守安全管理が適切に行われず、取扱いが正しく実施されなかった場合。
- 8) 上記以外の当社の製造責任に帰することの出来ない事項による障害。
- 9) 納入品の使用に際して、運転障害等によりお客様がこうむる休業機会損失並びに当社製品以外への損傷等の補償要求について、当社はその責任を負いかねます。

・以上の内容は、日本国内の取引及び使用を前提といたします。ただし海外での使用に関しては、別途当社営業との事前の協議によるものとします。

お問い合わせ窓口マップ

ギアモータ製品の価格・納期に関するお問い合わせ

関東甲信越地区のお客様(斜線部)

東京営業所

〒101 0032 東京都千代田区岩本町2 8 9
TEL 03 3865 7681(代表) FAX 03 3865 7693
E-mail tokyo@nissei-gtr.co.jp

関西・中四国地区のお客様(水玉部)

大阪営業所

〒543 0072 大阪市天王寺区生玉町1 18
TEL 06 6772 1900(代表) FAX 06 6772 0406
E-mail osaka@nissei-gtr.co.jp

その他の地区のお客様


本部営業

〒444 1297 愛知県安城市和泉町井ノ上1 1
TEL 0566 92 7410(代表) FAX 0566 92 7418
E-mail honbu@nissei-gtr.co.jp

海外向けのお問い合わせ

海外営業課

〒444 1297 愛知県安城市和泉町井ノ上1 1
TEL 0566 92 7410(代表) FAX 0566 92 7002
E-mail oversea@nissei-gtr.co.jp

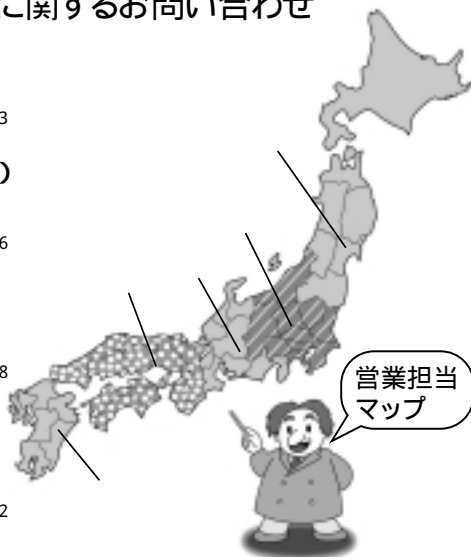

小型歯車・ダイカスト製品

受注生産製品に関するお問い合わせ(国内全域)

歯車営業課

〒444 1297 愛知県安城市和泉町井ノ上1 1
TEL 0566 92 5251 FAX 0566 92 4770
E-mail gearsale@nissei-gtr.co.jp

“CSセンター”のご案内

ワン・ストップコール!!下記電話番号までお電話ください。

専任担当デスクが、お客様のいろいろなご相談にお応えします。

TEL:0120 889 867 FAX:0120 316 565 E-mail:cs@nissei-gtr.co.jp

お客様技術相談デスクで...

「技術上のご質問にお応えします!」

ギアモータの選び方・使い方・お困りごとのご相談
特注仕様品のご相談 機種選定サービス

TEL:0120 889 867

FAX:0120 316 565

email:tech-cs@nissei-gtr.co.jp

Web機種選定サービスは24時間後利用可能です。

http://www.nissei-gtr.co.jp

修理・調査デスクで...

「製品の修理・調査に
お応えします!」

修理改造についてのご相談
修理見積についてのご相談
製品の調査についてのご相談

直通TEL:0566 92 5219

FAX:0566 92 0389

email:after-cs@nissei-gtr.co.jp

CRMデスクで...

「新製品情報をご提供します!」


直通TEL:0566 92 5797 FAX:0120 316 565 email:cs@nissei-gtr.co.jp

製品カタログのご請求

eDMについてのお問い合わせ

情報発信システムへのお問い合わせ

この製品について万一不都合な点、お気付
の点がございましたら、お買い求め先または
最寄の弊社営業所、工場にご連絡ください。

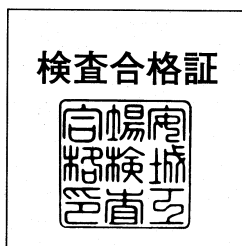

株式会社 ニッセイ